

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
“Электронная аппаратура”

ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ
ДЛЯ ПЕРИМЕТРОВ

"Импульс-мини1/500НЕ" "Импульс-мини1/250НЕ"	ОМЛД. 04.003 -25
"Импульс-мини1/500ПНЕ" "Импульс-мини1/250ПНЕ"	ОМЛД. 04.003 -26

ТУ 4372-002-24009810-14

Изготовитель: НТЦ "Электронная аппаратура"
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ТС RU C-RU.АЛ32.В.07577

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОМЛД. 04. 003 РЭ

Россия

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ	3
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....	4
4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	6
5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	8
6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ	10
6.1 Принцип работы	10
6.2 Зона обнаружения	10
6.3 Чувствительный элемент	12
6.4 Описание конструкции блоков	13
6.4.1 Конструкция БПРД и БПРМ	13
6.4.2 Узлы крепления БПРД и БПРМ	14
6.4.3 Конструкция БПУ-НЕ(ПНЕ)	15
6.4.4 Режимы работы извещателя	17
6.4.5 Управление режимами работы извещателя	17
7. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ.....	18
8. ТАРА И УПАКОВКА	18
9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	18
10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	19
10.1 Установка на заграждении	19
10.2 Установка на открытой местности	22
10.3 Установка вдоль плоскости заграждения.....	24
10.4 Ввод проводов и кабелей	26
10.5 Подключение кабельных линий	27
11. ПОДГОТОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ К РАБОТЕ	28
11.1 Проверка наличия питания извещателя	28
11.2 Проверка работоспособности извещателя	28
11.3 Практическое определение границ ЧЗ и источников помех	28
11.4 Обучение извещателя	29
11.5 Порядок обучения извещателя	30
11.6 Проверка извещателя	31
12. РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	32
13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.....	34
14. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	34

а) в верхней части заграждения – козырьковый вариант с любым углом наклона (сечение ЗО см. рис. 2.1а), при этом ВП и НП закрепляются на диэлектрических консолях (КМЧ1, КМЧ2). Заграждение может быть выполнено из любого материала, а угол наклона консолей («козырька») можно оперативно менять;

б) вдоль заграждения (стены здания или сооружения) для контроля пролома, перелаза и подкопа, при этом ВП закрепляется на диэлектрических консолях (КМЧ3), а НП на 5...10 см заглубляется в землю (сечение ЗО см. рис. 2.1б);

в) вдоль поверхности земли (сечение ЗО рис. 2.1в), при этом ВП закрепляется на диэлектрических опорах (КМЧ4), а НП на 5...10 см заглубляется в землю. В случае, когда на охраняемом рубеже имеются диэлектрические (электропроводные) столбы ВП ЧЭ можно закреплять на консолях КМЧ1 (КМЧ2), монтируемых на имеющиеся столбы.

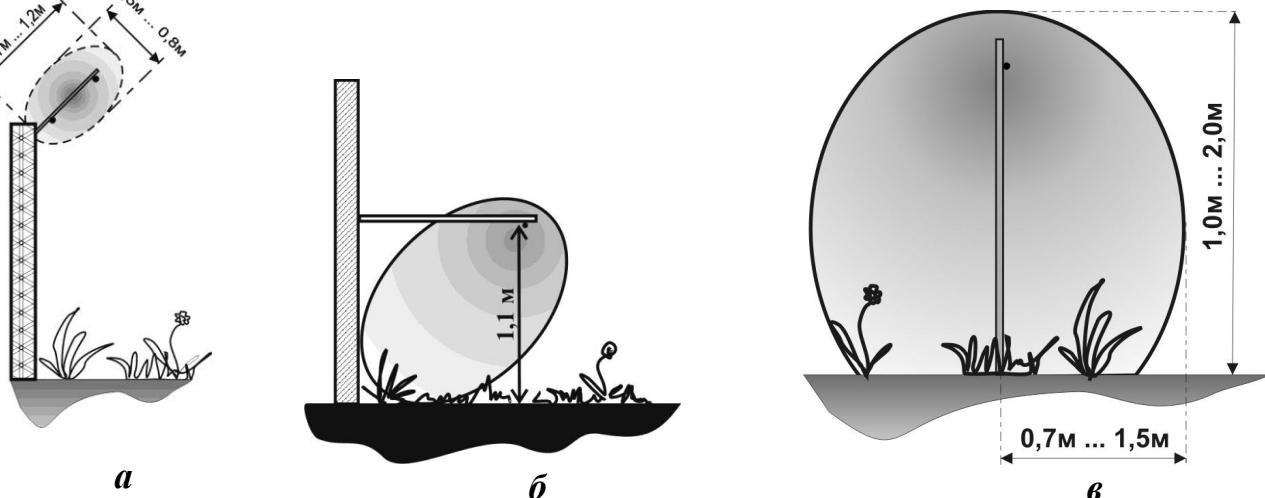


Рис. 2.1

2.4 При необходимости можно включить в ЗО физические препятствия (ленту АКЛ рис. 2.2, колючую проволоку или др.).

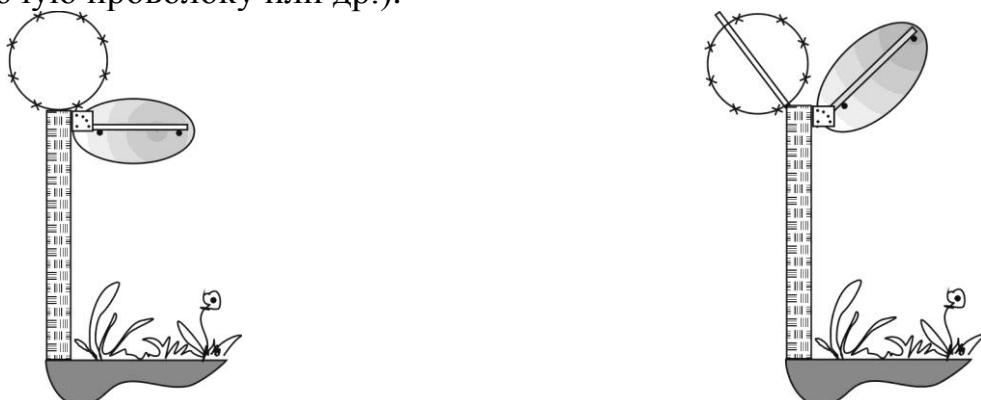


Рис. 2.2

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Извещатель обеспечивает непрерывную круглосуточную работу.

3.2 Извещатель обеспечивает создание двухфланговой объемной зоны обнаружения протяженностью от 10 м до 500 м (от 5 м до 250 м каждый фланг). Допускается использование одного фланга до 250 м (Однофланговое исполнение может специально отмечаться в обозначении извещателя – цифра «250» вместо «500», хотя к однофланговому исполнению в любое время можно добавить второй фланг).

3.3 Извещатель обеспечивает работоспособность в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ категория 1 по ГОСТ 15150-69, но при температуре от минус 60°C до плюс 70°C).

печивается сжатием резиновой прокладки при закручивании зажимных гаек. Заземление БПУ осуществляется проводом диаметром 1,5...2 мм через специальную клемму, расположенную в нижней части корпуса. Провод заземления зажимается болтом. Пластина 9, крепится к основанию корпуса 1 через изоляторы, позволяет закреплять БПУ на различных поверхностях (заграждение, стена). Маркировка приведенная на рис. 6.17, 6.18, может отличаться от маркировки на шасси и плате.

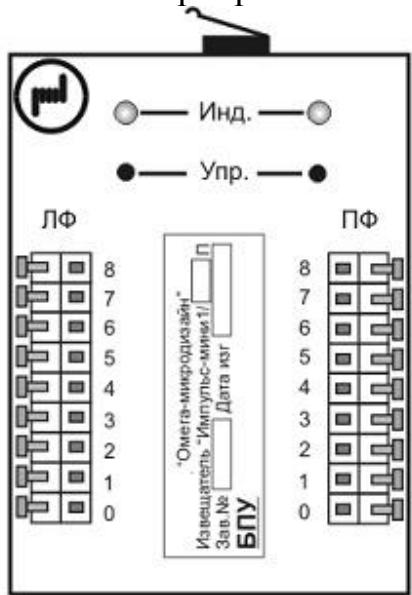


Рис. 6.17

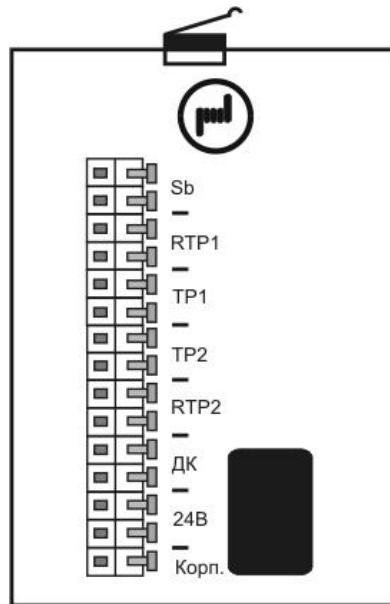


Рис. 6.18

На рис. 6.19 приведена ориентировочная функциональная схема БПУ и указаны зажимы для подключения соединительных кабелей.

На схеме обозначено:

- «О» - оранжевый провод кабеля БПРМ;
- «Бо» - белый провод оранжевой пары кабеля БПРМ;
- «К» - коричневый провод кабеля БПРМ;
- «Бк» - белый провод коричневой пары кабеля БПРМ;
- «С» - синий провод кабеля БПРМ;
- «Бс» - белый провод синей пары кабеля БПРМ;
- «З» - зеленый провод кабеля БПРМ;
- «Бз» - белый провод зеленой пары кабеля БПРМ;
- «Э» - провод экранирующей оплетки кабеля БПРМ;
- «БПРМ-ЛФ» («БПРМ-ПФ»)- зажимы для подключения 8-проводных кабелей БПРМ;
- ХТ1 – набор зажимов для подключения контрольных резисторов и линий кабеля связи с ППК или концентратором;
- «TP1», «TP2» - пары зажимов тревожных сигналов для ППК;
- «RTP1», «RTP2» - пары зажимов для подключения контрольных (оконечных) резисторов, определяющих «дежурное» состояние ППК;
- SB1 – кнопка, размыкающаяся при снятии кожуха БПУ;
- «SB1» - выходные зажимы кнопки состояния кожуха БПУ (снят/установлен);
- СУ – схема управления и питания БПРМ-ЛФ (БПРМ-ПФ);
- SB2 «Упр-ЛФ» (SB3 «Упр-ПФ») – кнопки управления БПРМ-ЛФ (БПРМ -ПФ);
- HL1 «Инд-ЛФ» (HL2 «Инд-ПФ») – индикаторы БПРМ-ЛФ (БПРМ -ПФ);
- Сл1...Сл6 – служебные линии;
- 24 В –питающее напряжение постоянного тока.

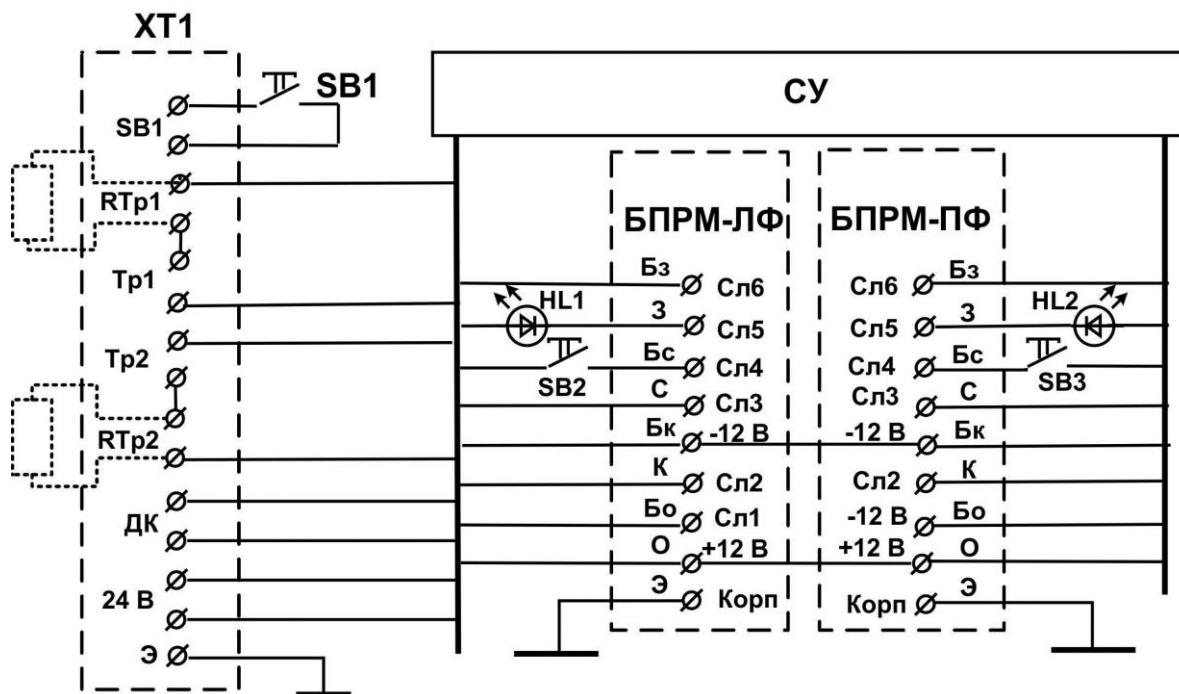


Рис. 6.19

Для защиты от электромагнитных полей и наводок экранирующие оплетки (ленты, проводники) можно соединить с зажимами заземления «0» («Корп»).

6.4.4 Режимы работы извещателя

6.4.4.1 Извещатель может находиться в одном из трех режимов:

- 1) **ДЕЖУРНЫЙ** (рабочий), при котором осуществляется контроль ЗО и выдача тревожного извещения при пересечении ее объектом (нарушителем), имеющим определенные размеры;
- 2) **ДООБУЧЕНИЕ**, настройка чувствительности извещателя, производится в случае, когда необходимо пополнить набор пороговых значений для исключения зон нечувствительности, сохраняя результаты предыдущих обучений. Т. е. когда ложных срабатываний нет, но чувствительность на некоторых участках недостаточна.
- 3) **ПЕРЕОБУЧЕНИЕ**, настройка чувствительности извещателя, производится в случае полной замены всех пороговых значений, когда имеются ложные сработки из-за излишней чувствительности.

6.4.4.2 Настройка чувствительности производится только с помощью обучения и необходимо выбрать один из двух режимов (Дообучение или Переобучение).

6.4.5 Управление режимами работы извещателя

6.4.5.1 Управление режимами, фактически вход из дежурного режима в соответствующий режим обучения и выход обратно в дежурный режим с сохранением или без сохранения результатов обучения. Управление осуществляется с помощью кнопки и индикатора (светодиода) выбранного (левого или правого) фланга.

6.4.5.2 При продолжительном нажатии на кнопку в дежурном режиме, соответствующий индикатор начинает медленно мигать (поочередно включаться и выключаться до третьего включения, см. рис. 6.24). Третье включение является и последним, далее индикатор светится непрерывно до момента отпускания кнопки. Если отпустить кнопку во время первого включения (свечения) индикатора, произойдет вход в режим дообучения. Если отпустить во время второго включения, - вход в режим переобучения. Если отпустить кнопку во время третьего включения индикатора, произойдет сброс и переход в де-

журный (рабочий) режим. В любом режиме обучения при не нажатой кнопке индикатор показывает превышение сигналом значения «шумового» уровня.

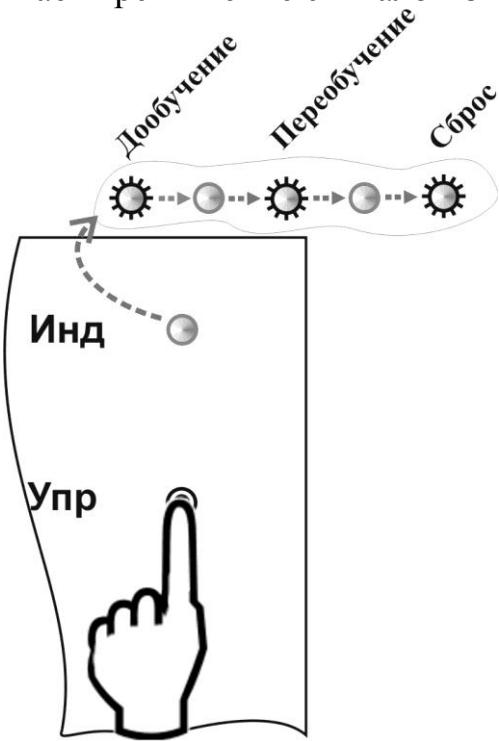


Рис. 6.24

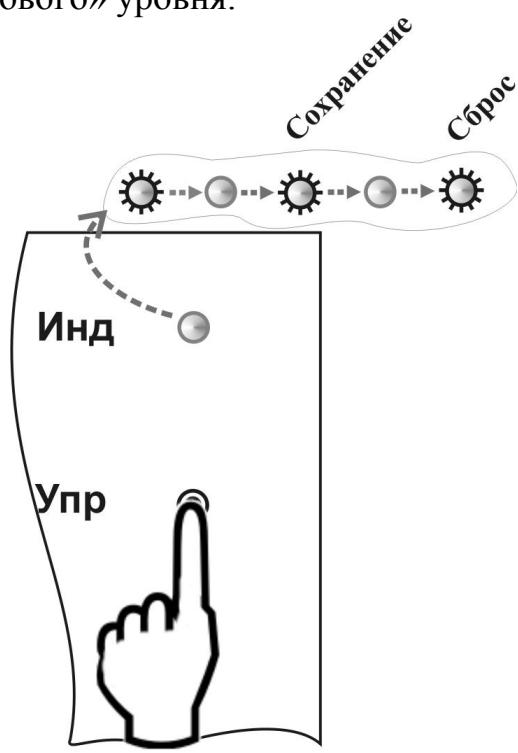


Рис. 6.25

6.4.5.3 При продолжительном нажатии на кнопку в режиме обучения, соответствующий индикатор также начинает медленно мигать (поочередно включаться и выключаться до третьего включения, см. рис. 6.25). Третье включение является и последним, далее индикатор светится непрерывно до момента отпускания кнопки. Если отпустить кнопку во время первого включения (свечения) индикатора, ничего не изменится и извещатель останется в режиме обучения. Если отпустить во время второго включения, произойдет выход из режима обучения, при этом восьмикратное моргание (прерывистое свечение) индикатора подтверждает сохранение порогов в ПЗУ. Если отпустить кнопку во время третьего включения индикатора, произойдет сброс и переход в дежурный (рабочий) режим, без сохранения порогов в ПЗУ.

7. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

7.1 На блоках извещателя нанесены:

товарный знак завода-изготовителя; обозначение изделия; квартал и год выпуска.

8. ТАРА И УПАКОВКА

8.1 Транспортная тара имеет манипуляционные знаки:

ОСТОРОЖНО, ХРУПКОЕ, БОИТСЯ СЫРОСТИ, ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ.

8.2 На транспортной таре имеется клеймо ОТК изготовителя.

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

9.1 Извещатель должен обслуживаться персоналом, имеющим практические навыки в эксплуатации, и допущенным к работе с электроустановками напряжением до 1000В.

9.2 Подготовка к работе и обслуживание проводится двумя операторами.

9.3 Проверить надежность заземления блоков, которое обеспечивает стекание «в землю» зарядов, наведенных во время грозы или других электрических разрядов. Все «холодные» соединения должны быть надежно закреплены («затянуты»), переходные сопротивления контактов должны быть не более 1 Ом.

9.4 Нарушение требований данной инструкции или небрежное обращение с извещателем, могут привести к преждевременному выходу извещателя из строя.

9.5 Категорически запрещается на зажимы БПУ подавать напряжение выше 38 В.

10. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

10.1 Установка на заграждении

10.1.1 Перед проведением проектных и монтажных работ необходимо мысленно представить, каким образом ЗО будет примыкать к заграждению, и образовывать контролируемый рубеж. Прохождение внутренних или внешних углов, перепадов по высоте или переход с одной стороны заграждения на другую, например, при «обходе» стены здания, производится в соответствии с рис.10.1... рис.10.4. Необходимо обеспечить:

заграждение (вид сверху)



Рис. 10.1



Рис. 10.2

чили плавные сопряжения отрезков ЧЭ, выбирая установочные места и углы наклона консолей. Также нужно учесть, что большое количество «изломов» ЧЭ или приближение ВП к проводящим заграждениям значительно увеличивает потери сигнала и сокращает максимально допустимую длину охраняемого участка.

Примечание. Для модификаций УК11...УК14 протянуть вдоль ВП капроновую нить или леску и закрепить ее на дополнительном винте выше прижима ВП.

10.1.2 Очистить заграждение и пространство вокруг ЗО от строительных остатков и проводов, удалить мешающие траву, кустарники и ветки деревьев, закрепить раскачивающиеся при ветре провода и кабели.



Рис. 10.3

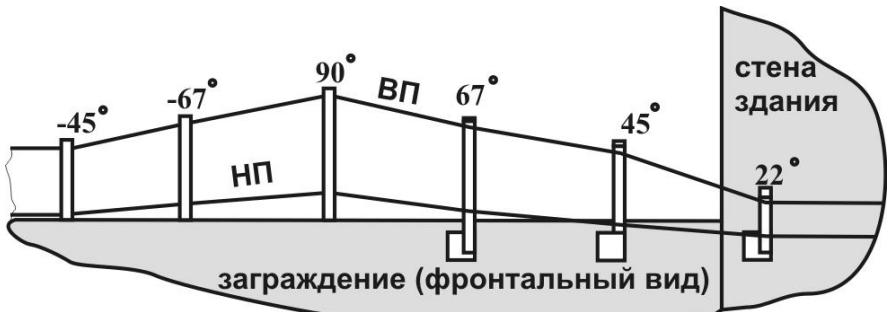


Рис. 10.4

10.1.3 Установить кронштейны с диэлектрическими консолями из комплекта монтажных частей (КМЧ2 или КМЧ3) на заграждение с интервалом ~ 3...5 метров. Кронштейны 1 крепить к заграждению 3 с помощью шурупов, болтов или др. крепежных изделий 2 в соответствии с рис. 10.5. Установить на кронштейне 1 диэлектрическую

консоль 4. Закрепить в нижней части консоли 4 нижний провод 6 с помощью прижима и винта (шурупа) 7. Также закрепить в верхней части консоли 4 ВП 8.

10.1.4 С помощью двух винтов прикрепить УКБ 1 к БПРД (БПРМ) 2, обеспечивая удобство подключения проводов ЧЭ, подвеса на конsoleи, или крепления на диэлектрическом заграждении вводами ВП и НП вниз (причем ввод НП должен располагаться ближе к земле, чем ввод ВП). Закрепить БПРД и БПРМ на конечных кронштейнах сигнализационного участка или на заграждении вблизи точек закрепления ВП на конечных кронштейнах. Необходимо ориентировать блоки в соответствии с требованиями п. 6.4.1.2. УКБ-1 1 БПРД (БПРМ) 2 с помощью винтов (шурупов) 3 закрепить на консоли 4 (см. рис. 10.6а). На диэлектрическом заграждении (см. рис. 10.6б). Консоль с блоком устанавливать не вертикально и не горизонтально, пластину закрепить т. о., чтобы ввод ВП 5 и ввод НП 6 БПРД (БПРМ) находились под лицевой (со стороны земли) поверхностью блока. **Вывернуть на каждом блоке один из блокирующих винтов (см. п. 6.4.1.4), обеспечивающий лучший вывод сконденсированной влаги.** Соединить ВП 7, с клеммой ВП, защищенной от внешних воздействий с помощью защитного колпачка 5. Соединить нижний провод 8, с клеммой НП, защищенной от внешних воздействий с помощью защитного колпачка 6. Закрепить ВП и НП ЧЭ на нижней поверхности консоли с помощью прижимов и винтов.

10.1.5 При последовательной установке нескольких извещателей учесть вышеизложенные рекомендации. При установке рядом расположенных БПРД, обеспечить минимальные электромагнитные связи между проводами и заземлителями смежных ЧЭ соседних извещателей. Существуют много способов размещения на заграждении конечных консолей с установленными на них БПРД смежных извещателей. На рис. 10.7, 10.8 изображен вид на торцевые поверхности конечных консолей. Расстояние А между ними должно быть не менее 200...300 мм. ЧЭ1 и ЧЭ2 не должны иметь параллельных или пересекающихся участков и, как следствие, иметь минимальные элек-

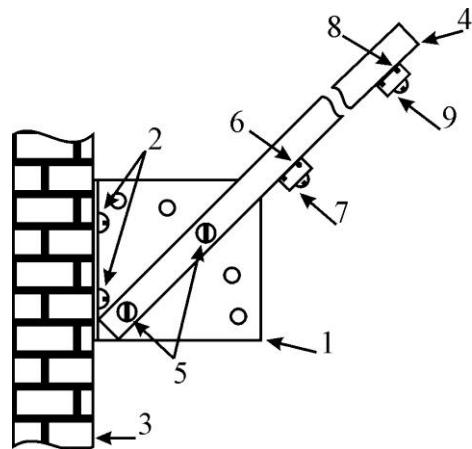


рис. 10.5

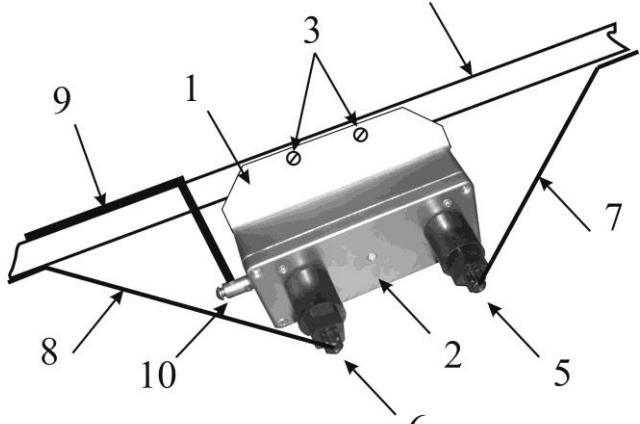


Рис. 10.6а

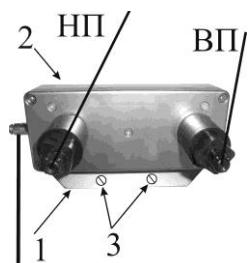


Рис. 10.6б

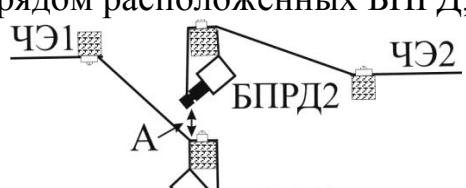


Рис. 10.7

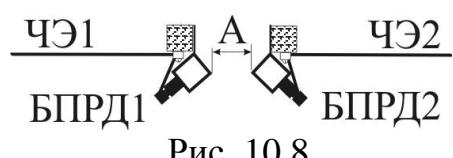


Рис. 10.8

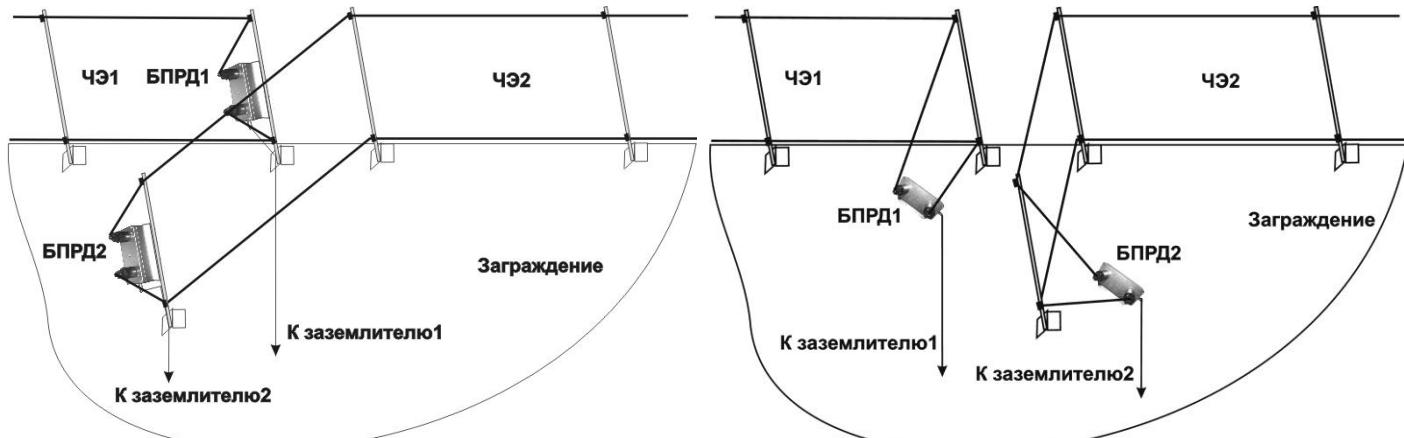


Рис. 10.9а

Рис. 10.9б

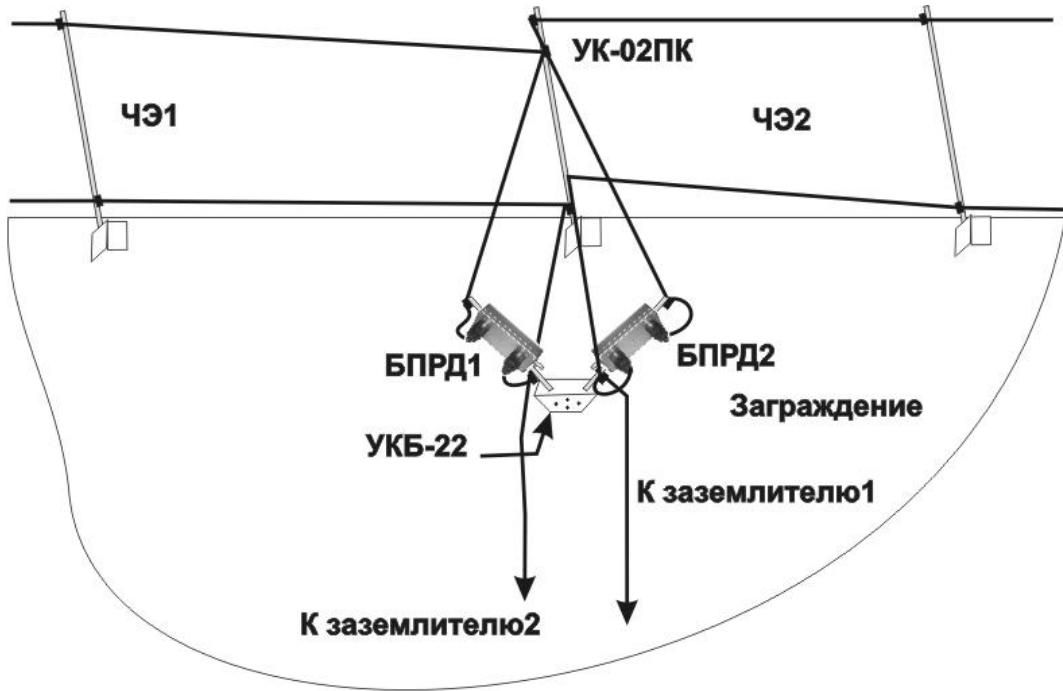


Рис. 10.10

тромагнитные взаимосвязи (рис. 10.9 а,б). Наиболее предпочтительным является крепление пар смежных блоков БПРМ (БПРД) на заграждение с помощью УКБ-22 (рис.10.10). Все БПРД соединяются с собственными заземлителями, располагаемыми в земле не ближе 500 мм друг от друга. Заземляющие проводники прокладываются не параллельно друг другу вниз по консоли и далее по поверхности заграждения (стены) до собственного заземлителя. В качестве заземляющего проводника использовать изолированный провод диаметром не менее 0,5 мм. К рядом расположенным БПРМ смежных участков не предъявляется жестких требований, при условии их подключения к одному БПУ. При этом данные БПРМ можно устанавливать в соответствии с рис.10.10 (рис.10.7... рис.10.9) и заземлить на общий заземлитель. Заземлитель необходимо устанавливать под или около БПРМ (в проекции на землю не далее 0,5 м), чтобы обеспечить кратчайшие связи от БПРМ до заземлителя. Кабель связи проложить по консоли и далее по поверхности заграждения до БПУ.

10.1.6 При параллельной установке извещателей, расстояния между ЧЭ должно быть не менее удвоенного расстояния между ВП и НП.

10.1.7 Установить под каждым БПРД и БПРМ (БПУ) штыри заземления с сопротивлением растеканию не более 30 Ом.

10.1.8 Подключить соответствующие клеммы блоков к заземлителям.

или на заземлителях. При установке строго соблюдать требования п. 6.4.1.2. **Вывернуть на каждом блоке один из блокирующих винтов (см. п. 6.4.1.4), обеспечивающий лучший вывод сконденсированной влаги.**

10.3.5 УКБ-1 1 (см. рис. 10.20) БПРД (БПРМ) 2 с помощью винтов (шурупов) 3 закрепить на консоли 4. УКБ-1 закрепляется т. о., чтобы блок находился под нижней (со стороны земли) поверхностью консоли. При этом консоли устанавливать не горизонтально, чтобы обеспечить стекание из блока влаги через отверстие, открывающееся при выкручивании блокирующего винта (см. рис. 6.10).

10.3.6 На заграждение пары БПРД или(и) БПРМ смежных участков устанавливаются с помощью УКБ-2 или УКБ-22 (см. рис.10.21).

10.3.7 На заземлитель БПРД или(и) БПРМ устанавливается с помощью УКБ-3 (см. рис. 10.16) на высоте не менее 1 м, выше уровня снежного покрова.

10.3.8 Заземлители устанавливаются со смещением от проекций конечных консолей, ВП и НП от точки крепления на конечной консоли до точки крепления на УКБ-22 (УКБ-21) не должны провисать и касаться посторонних предметов (см. рис. 10.21).

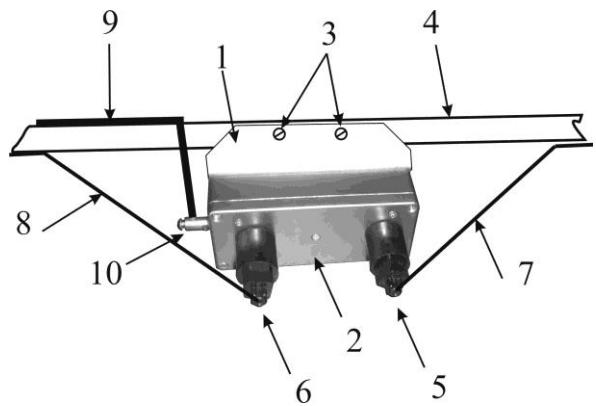


Рис. 10.20

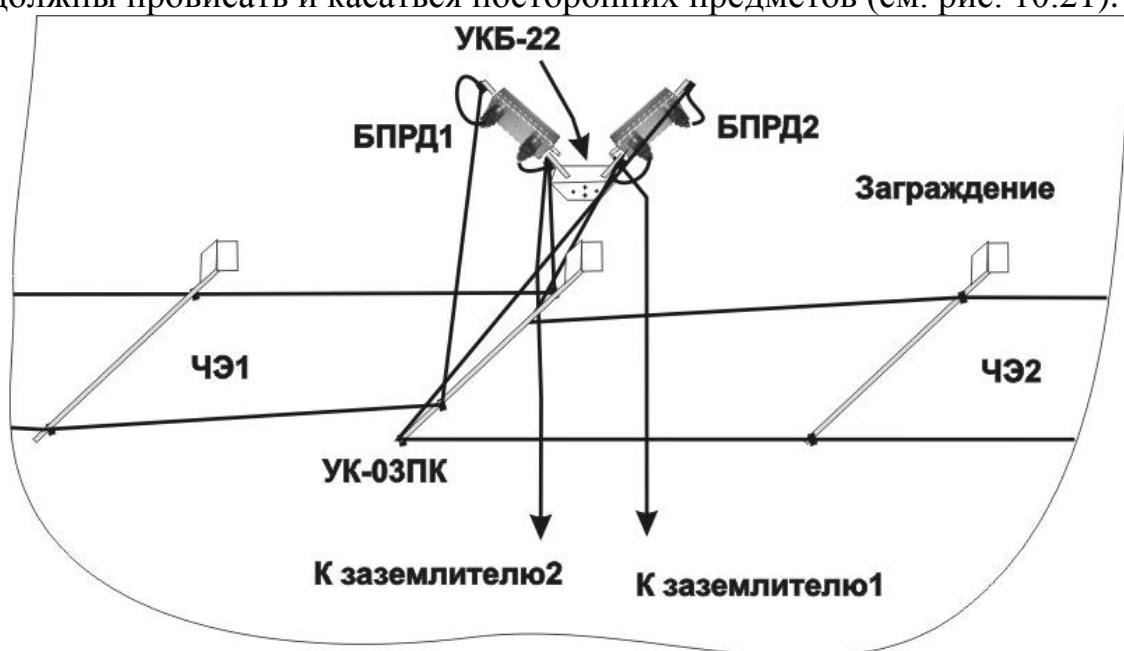


Рис. 10.21

10.3.9 Ввод ВП и НП произвести аналогично п. 10.1.4, закрепить на нижней поверхности консоли с помощью прижимов и винтов (шурупов).

10.3.10 При последовательной установке нескольких извещателей учесть вышеизложенные рекомендации. При установке рядом расположенных БПРД, обеспечить минимальные электромагнитные связи между проводами и заземлителями смежных ЧЭ соседних извещателей. При параллельной установке, расстояния между параллельными ЧЭ должно быть не менее удвоенного расстояния между верхними и нижними проводами.

10.3.11 Установить под БПРМ и каждым БПРД штыри заземления с сопротивлением растеканию не более 30 Ом. Подключить клеммы заземления блоков к заземлителям.

10.3.12 Крепление ВП начать с середины участка. ВП закрепить на консоли, натянуть его одновременно в противоположных направлениях с усилием 10 кг и закрепить на со-

седних диэлектрических консолях с помощью прижимов и винтов (шурупов). Продолжить натяжение и закрепление ВП в противоположных направлениях до концов участка.

10.3.13 НП монтируется в зависимости от выбранных ограничений ЗО и стратегии обслуживания. Закрепить НП на консоли параллельно ВП или обеспечить небольшое заглубление провода в грунт на глубину не более 10 см.

10.3.14 Подготовку и ввод ВП и НП произвести, руководствуясь п. 10.4.

10.3.15 Расстояние между рядом расположенными БПРД смежных участков (между соответствующими конечными консолями) должно быть >200...300 мм.

10.3.16 При прокладывании проводов ЧЭ рядом расположенных БПРД смежных участков, обеспечить наименьшую емкостную связь между ними. Для чего избегать их параллельного или близкого расположения (при ветре провода не должны сближаться менее чем на 100 мм) и добиться близкой к перпендикуляру проекции их пересечения. Каждый БПРД заземляется на собственный заземлитель.

10.4 Ввод проводов и кабелей

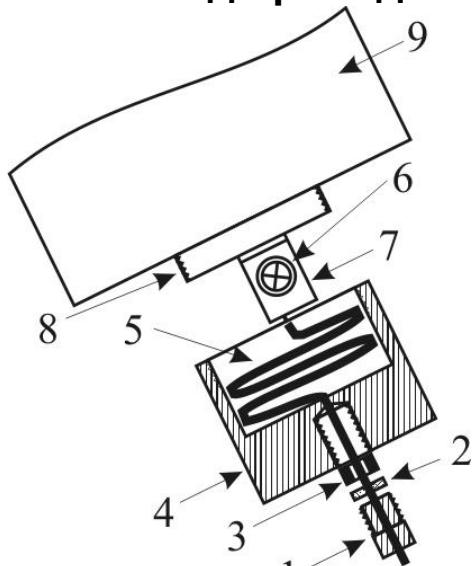


Рис. 10.22

10.4.1 Подготовку и ввод ВП и НП в блоки произвести, руководствуясь рис.10.22. Конец провода (ВП или НП) на 10 мм освободить от изолирующего слоя, скрутить жилы и опаять. Выкрутить гайку втулку 1 (БПРД или БПРМ), извлечь коническую шайбу 2 и резиновую втулку 3, отвернуть защитный колпачок 4. Извлеченные детали установить на провод 5 в указанном на рисунке порядке. Допускается не устанавливать коническую шайбу и резиновую втулку. Вывернуть на несколько оборотов винт 6 контакта ВП (НП) 7 прижимная шайба при этом должна отодвинуться от поверхности контакта, освободив место для облуженной части провода 5. Завести облуженную часть провода 5 в отверстие под шайбу контакта 7. Удерживая провод 5, закрепить его с помощью винта 6, нанести смазку на защищенные части ВП и НП, винты и шайбы, при помощи которых крепятся ВП и НП, уложить излишки провода спиралью в защитный колпачок как показано на рисунке и завернуть его до упора. Завести резиновую втулку 3 и шайбу 2 в отверстие защитного колпачка, пропустить излишки провода в отверстие защитного колпачка 4. Закрыть колпачки 4 и завернуть гайку-втулку 1 до упора.

10.4.2 Уложить и закрепить кабели связи. Выкрутить два невыпадающих винта и снять крышку БПУ. Произвести ввод кабеля связи с ППК в коммутационный отсек БПУ (рис. 10.23). Для чего освободить на 70...80 мм изолированные проводники кабеля от защитных и экранирующих покры-

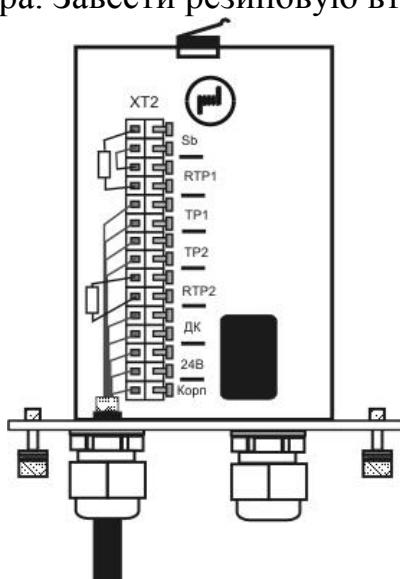


Рис. 10.23

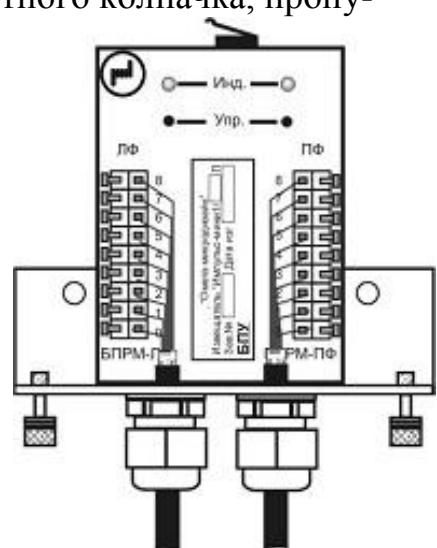


Рис. 10.24

тий (не нарушая экранирующего проводника), снять изоляцию с отдельных проводников кабеля на 5...10 мм. Вывернуть зажимную гайку, ввести кабель в коммутационный отсек и завернуть зажимную гайку до упора.

10.4.3 Произвести ввод кабелей БПРМ в коммутационный отсек БПУ (рис. 10.24). Для чего вывернуть зажимные гайки, ввести кабели в коммутационный отсек и завернуть зажимные гайки до упора. Кабели надежно зафиксировать.

10.5 Подключение кабельных линий

10.5.1 В соответствии с электрической схемой проекта произвести подключение проводников кабеля к контактам зажимов расположенным на обратной стороне шасси, (см. рис. 10.23, рис. 10.25). В зажимы «RTP1» и «RTP2» установить контрольные резисторы. Пары контрольных проводов от ППК подключить к зажимам «TP1» и «TP2». В случае контроля цепи ТРЕВОГА на зажимах TP1(2) БПУ без внешнего резистора (перемычка в зажимах RTP), необходимо ограничить ток значением не превышающим 100 мА. Пару проводов «24 В» от блока питания подключить к двум зажимам «24В». Пару проводов «ДК» от кнопки или реле дистанционного контроля подключить к двум зажимам «ДК». Аккуратно уложить проводники.

Примечания. 1) Для подключения проводов кабеля нажать на рычаг контакта, вставить защищенный провод (проводящую жилу) в открывшееся отверстие контакта, и отпустить рычаг; 2) Установить в зажимы RTP необходимый для приемно-контрольного прибора оконечный резистор и осуществлять контроль на зажимах TP, значение RTP определяется сопротивлением, необходимым для поддержания ДЕЖУРНОГО РЕЖИМА ППК; 3) Диаметр сечения проводов, подключаемых к зажимам не должен превышать 2,5мм.

10.5.2 В соответствии с п. 10.4.4 ввести кабели БПРМ. Токопроводящие жилы кабелей подключить к наборам зажимов обозначенным «БПРМ-ЛФ» и «БПРМ-ПФ» в соответствии с таблицей 10.1 для БПУ-НЕ (ПНЕ), маркировка шасси БПУ указывает на цвет провода или номер зажима.

Таблица 10.1

№ пары	Цвет провода	№ зажима	Наименование цепи
1	оранжевый	1	+ 12 В
	белый	2	Служебный 1
2	коричневый	3	Служебный 2
	белый	4	- 12 В
3	синий	5	Служебный 3
	белый	6	Служебный 4
4	зеленый	7	Служебный 5
	белый	8	Служебный 6

Примечания: а) № зажима - № зажима в группах на лицевой панели БПУ;

б) № пары - № витой пары в кабеле (номера витых пар кабелей в таблице приведены условно. Для ориентации необходимо пользоваться цветом одного из скрученных в пару проводников, например, оранжевый/белый –пара №1 и т. д.);

в) Допускается маркировка зажима по принадлежности к цвету пары, например, «О» - оранжевый, «бС» - белый из синей пары и т. п.

г) при подключении одного фланга использовать «ПФ» (правый фланг).

10.5.3 Провод заземления ввести в отверстие контакта БПУ и зафиксировать с помо-

щью болта.

11. ПОДГОТОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ К РАБОТЕ

11.1 Проверка наличия питания извещателя

11.1.1 Подготовка извещателя к работе проводится двумя операторами, допущенными к работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

11.1.2 Подготовка к работе производится после установки на несущей основе (консоль, стойка, стена, забор, столб, заземлитель и т. п.) блоков БПРМ, БПРД и БПУ закрепления и подключения проводов ЧЭ, заземления, прокладки и подключении кабельной сети питания и сигнализации.

11.1.3 Снять крышку БПУ.

11.1.4 Подать на зажимы «24 В» БПУ напряжение питания, при этом должны временно включиться и погаснуть индикаторы подключенных флангов.

11.2 Проверка работоспособности извещателя

11.2.1 Операторам расположиться в пределах прямой видимости, одному у БПУ, а другому на расстоянии 5 м от ЧЭ (исходное положение).

11.2.2 По истечении 1 мин. после включения извещатель переходит в ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ, при котором соответствующие подключенным флангам БПРМ индикаторы на лицевой панели БПУ не светятся (при отсутствии в ЗО людей и т. п.).

11.2.3 Если ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ не устанавливается, выключить питание, устранить возможные недочеты (в соотв. С разделами 4, 10) и повторить п. 11.1.4.

11.2.4 Проверить извещатель в РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ, для чего на время 1...2 сек с помощью кнопки проверки работоспособности на приемно-контрольном приборе или другим путем, кратковременно подать на зажимы «ДК» БПУ напряжение “12...36 В”. В ответ на сигнал ДК извещатель должен сформировать сигнал ТРЕВОГА, на панели БПУ должны пульсировать (восьмикратно включаться и гаснуть) соответствующие подключенным флангам индикаторы.

11.3 Практическое определение границ ЧЗ и источников помех

11.3.1 Первому оператору отойти от на расстояние 4 м от проводов ЧЭ.

11.3.2 Оператору у БПУ выбрать режим обучения, руководствуясь пояснениями п. 11.5 и включить выбранный режим. Для этого нажать (см. рис. 11.1) и удерживать соответствующую кнопку «Упр...» до 1-го (ДООБУЧЕНИЕ) или 2-го (ПЕРЕОБУЧЕНИЕ) включения индикатора и отпустить кнопку, дождаться, когда соответствующий выбранному флангу индикатор перестанет светиться и подать команду первому оператору на движение в направлении проводов ЧЭ.

11.3.3 Если индикатор продолжает подмигивать или светиться более 5 минут с момента включения режима, определить и удалить источники помех

(закрепить подвижные посторонние предметы, скосить траву и т. п.).

11.3.4 Первому оператору на рубеже медленно (0,3...0,5 м/сек) подходить к осевой линии рубежа в положении «стоя» (см. рис. 11.1), при «надежном» включении индикатора без «перемарганий» второму оператору у БПУ подать команду первому оператору ОС-

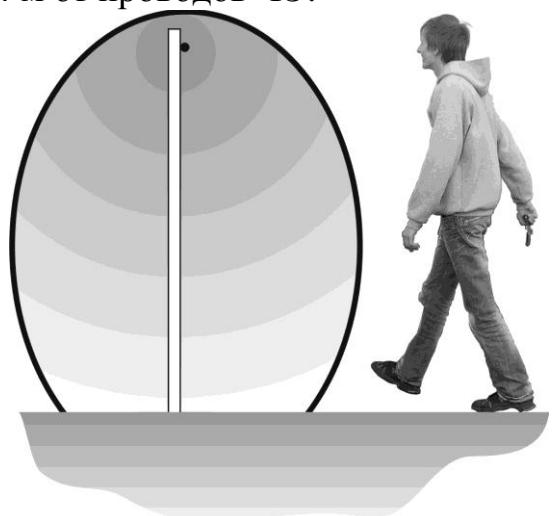


Рис. 11.1

ТАНОВИТЬСЯ. Отметить границу ЧЗ на данном отрезке рубежа, первому оператору на рубеже покинуть контролируемую зону.

11.3.5 Повторить п. 11.3.4 на различных отрезках рубежа в положениях «стоя», «согнувшись» и «на kortochkax».

11.4 Обучение извещателя

11.4.1 Выбрать режим обучения, руководствуясь пояснениями п. 6.4.5. Оператору у БПУ включить выбранный режим обучения, руководствуясь п. 6.4.6 и рис. 11.2. Для этого нажать и удерживать соответствующую кнопку «Упр...» до 1-го (ДООБУЧЕНИЕ) или 2-го (ПЕРЕОБУЧЕНИЕ) включения индикатора и отпустить кнопку. Если не отпускать кнопку после 3-го включения индикатора, он так и останется включенным, а извещатель - в режиме ожидания сброса (начальной установки), который произойдет сразу при отпускании кнопки.

Примечания. Данный извещатель не имеет возможности ручной установки и индикации более 36 пороговых значений, а настраивается только полуавтоматически. При пересечении одним оператором ЗО другой оператор кратковременным нажатием кнопки «Упр-ЛФ» или «Упр-ПФ» на БПУ фиксирует желаемый момент срабатывания извещателя. Проверка правильности установок определяется контрольными проходами в дежурном режиме. Перед обучением извещателя необходимо мысленно представить объемную ЗО и определить возможные искажения, вызванные различными препятствиями на контролируемом рубеже. Продумать, каким образом пересекать ЗО. Для примера приведена настройка извещателя с ЗО, сформированной над поверхностью земли без заграждений.

11.4.2 Оператору на рубеже расположиться вне контролируемой зоны на расстоянии не менее 5 м от проводов ЧЭ (исходное положение).

11.4.3 Оператору у БПУ дождаться выключения или редкого «подсвечивания» индикатора настраиваемого фланга и дать команду оператору на рубеже на пересечение ЗО.

11.4.4 Оператору у ЧЭ произвести пересечение рубежа в положении «стоя» с максимально возможной скоростью (рис. 11.1). При достижении осевой линии ЗО оператору у БПУ кратковременно нажать кнопку и, по истечении 1 сек, отпустить ее. Четырехкратное равномерное прерывистое свечение индикатора после отпускания кнопки означает, что порог принят, а при отсутствии указанного равномерного свечения после отпуска-

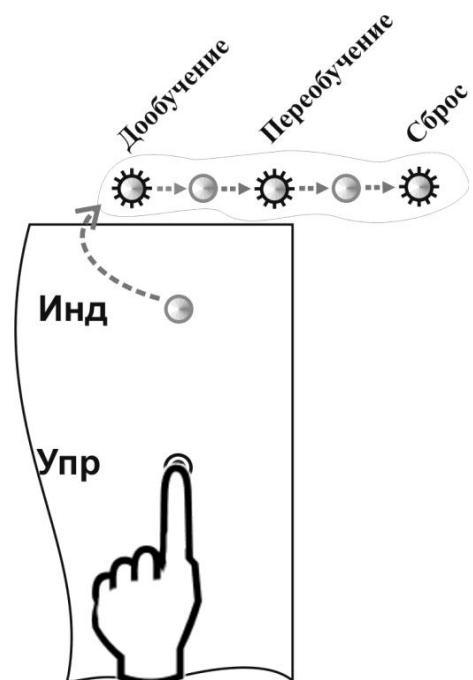


Рис. 11.2

4-х кратное мигание

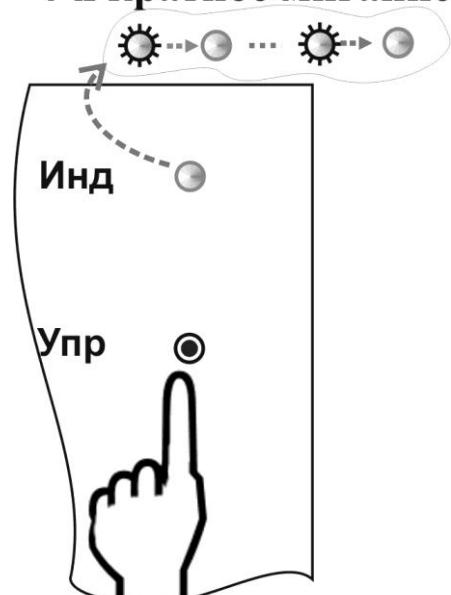


Рис. 11.3

ния кнопки - отказано в принятии порога, например, по причине его близости к шумовому сигналу или слишком кратковременного нажатия кнопки. Оператору у ЧЭ покинуть контролируемую зону сразу же после нажатия кнопки оператором у БПУ и расположиться на расстоянии не менее 5 м от проводов ЧЭ.

11.4.5 Повторить п.п. 11.4.2...11.4.4 на различных отрезках рубежа в различных положениях («стоя», «согнувшись», «на корточках»), при условии обязательного пересечения ЗО оператором. После каждого пересечения оператору у ЧЭ занимать исходное положение и производить движение вдоль рубежа не ближе 5 м от проводов ЧЭ.

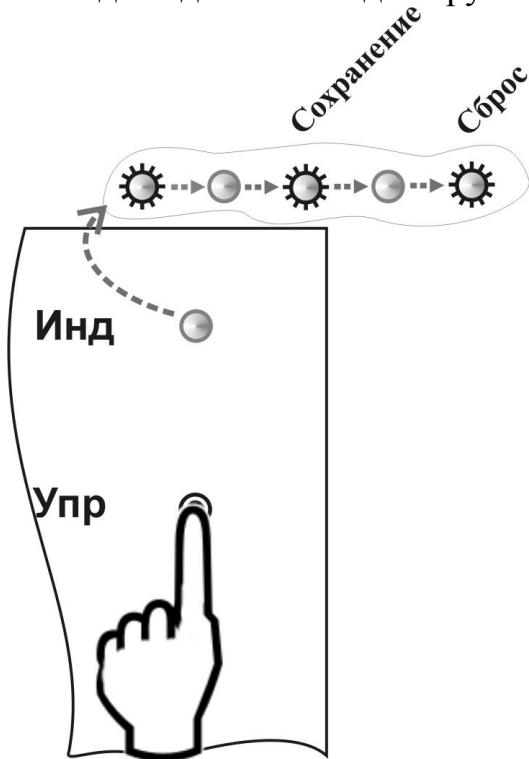


Рис. 11.4

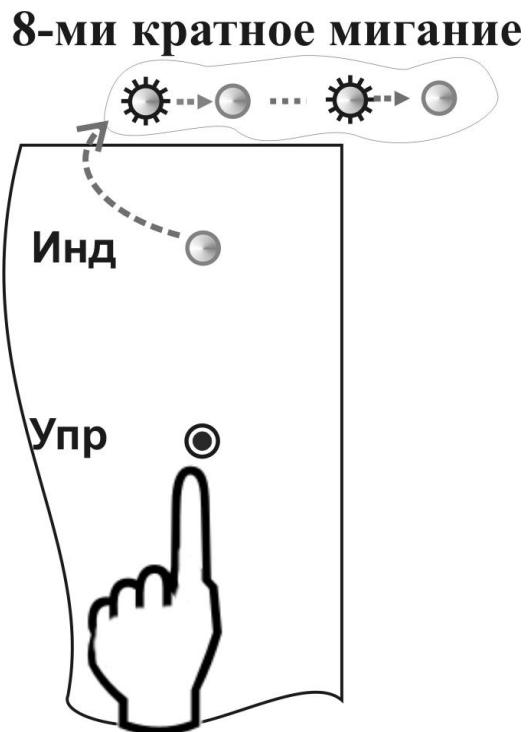


Рис. 11.5

11.4.6 Для «козырькового» варианта пересечения рубежа выполнять п.п. 11.4.2...11.4.5 любым способом между проводами ЧЭ, при условии обязательного пересечения ЗО оператором. При каждом попадании центра тяжести тела оператора между проводами ЧЭ, оператору у БПУ кратковременно нажимать и отпускать кнопку.

11.4.7 При завершении установки порогов*, нажать и удерживать соответствующую кнопку до второго включения индикатора (см. рис. 11.4). После чего отпустить кнопку. Прерывистое восьмикратное свечение индикатора при отпусканье (см. рис. 11.5) кнопки означает, что данные сохранены.

*Примечание. Если по какой-то причине не нужно сохранять результаты обучения (выбранные пороги), удерживать кнопку до третьего включения индикатора. При отпусканье кнопки должен включиться и погаснуть индикатор, новые данные сохранены не будут, а извещатель перейдет в дежурный режим работы с ранее установленными порогами.

11.5 Порядок обучения извещателя

11.5.1 Проверить отсутствие людей и животных на расстоянии 5 м от проводов ЧЭ. Расположиться у БПУ таким образом, чтобы можно было наблюдать за свечением индикаторов и нажимать кнопки на лицевой панели. Выдержать паузу 3...5 мин.

Примечания. Между подходами оператора к ЧЭ выдерживать паузы 2...3 мин., находясь в исходном положении. Если БПУ находится близко к ЗО, оператору у БПУ необходимо

ходимо постоянно (не отпуская) касаться кнопки и не двигаться в момент обучения, чтобы не влиять на сигналообразование.

ВНИМАНИЕ! Установка чрезмерно широкой зоны обнаружения может привести к ложным срабатываниям!

11.5.2 Перевести извещатель в режим ОБУЧЕНИЕ...(ОБУЧЕНИЕ1- «дообучение», производится в случае дополнения пороговых значений или повышения чувствительности извещателя; ОБУЧЕНИЕ2 – «переобучение», производится в случае полной замены пороговых значений, понижения или повышения чувствительности извещателя). Для этого, нажать и удерживать соответствующую кнопку «Упр-ЛФ (Упр-ПФ)». Подсчитывать количество прерывистых включений (свечений) соответствующего индикатора «Инд-ЛФ (Инд-ПФ)» и отпустить кнопку сразу после 1-го включения (ОБУЧЕНИЕ1) или после 2-го включения (ОБУЧЕНИЕ2) индикатора. Если отпустить кнопку после 3-го включения «Инд-ЛФ (Инд-ПФ)» произойдет СБРОС извещателя с последующим переходом в дежурный режим. Если не отпускать кнопку после 3-го включения индикатора, он так и останется включенным, а извещатель - в режиме ожидания сброса, который произойдет сразу при отпускании кнопки.

11.5.3 После выключения (прекращения свечения)* индикатора «Инд-ЛФ (Инд-ПФ)» подать команду оператору у ЧЭ пересекать контролируемый рубеж в любом направлении в положении «стоя», «согнувшись» или «на kortochkax» (для козырькового варианта между проводами ЧЭ любым способом), выдерживая между пересечениями паузы 2...3 мин. При достижении оператором у ЧЭ осевой линии ЗО, оператору у БПУ кратковременно нажать соответствующую флангу кнопку «Упр-ЛФ (Упр-ПФ)» и отпустить ее. После каждого отпускания кнопки соответствующий индикатор должен методично «моргнуть» 4 раза (прерывисто светиться). Оператору на рубеже после нажатия кнопки немедленно отходить от условной осевой линии на расстояние не менее 5 м (возвращаться в **«исходное положение»**). По окончании обучения нажать кнопку и удерживать ее до 2-го включения индикатора (режим ЗАПИСЬ с последующим переходом в дежурный режим). После отпускания кнопки соответствующий индикатор должен методично «моргнуть» 8 раз. Если удерживать кнопку до 3-го включения индикатора (режим СБРОС) произойдет СБРОС извещателя с последующим переходом в дежурный режим без сохранения результатов обучения.

*Примечания: Допускается кратковременное включение («подмаргивание») индикатора в режиме ОБУЧЕНИЕ (ДООБУЧЕНИЕ). В случае частого включения индикатора, оператору на рубеже отойти от проводов ЧЭ на расстояние больше 5 м, оператору у БПУ наблюдать за индикаторами и не двигаться в течение нескольких минут. Индикатор «Инд-ЛФ (Инд-ПФ)» не должен самопроизвольно подсвечивать и мигать. В случае подсвечивания индикатора, определить и устранить источник помех.

Извещатель находится в дежурном режиме.

11.6 Проверка извещателя

11.6.1 Оператору на рубеже произвести пересечение рубежа в любых местах и в различных положениях («стоя», «согнувшись», «на kortochkax») при условии обязательного пересечения ЗО. После каждого включения тревожной индикации, оператору на рубеже немедленно отходить от условной осевой линии на расстояние не менее 5 м.

11.6.2 Оператору у БПУ наблюдать за формированием сигналов ТРЕВОГА и отмечать расстояния от оператора до ВП в момент появления сигнала ТРЕВОГА.

11.6.3 Оператору у ЧЭ производить пересечения контролируемого рубежа. Между подходами оператора к ЧЭ выдерживать паузы 2...3 мин в исходном положении.

11.6.4 Оператору у ЧЭ осуществлять попытки преодоления ЗО с интервалами 2...3 мин. в различных местах линии рубежа. После каждого преодоления оператору на рубеже немедленно покидать контролируемую зону, а оператору у БПУ фиксировать выдачу сигнала тревоги по прерывистому свечению соответствующего индикатора.

11.6.5 Для приземного варианта без заграждения определить ширину ЗО, для чего подать оператору у ЧЭ команду на пересечение рубежа в положении «в рост». В момент включения сигнала тревоги остановить оператора у ЧЭ, расстояние от оператора до ВП ЧЭ не должно превышать 0,75 м (для ширины ЗО = 2 м). Если измеренное расстояние больше 0,75 м, произвести переобучение фланга.

11.6.6 Закрыть крышку БПУ и проверить работоспособность извещателя, контролируя сигналы срабатывания с помощью ППК.

11.6.7 В случае появления ложных срабатываний извещателя изменить настройку соответствующего фланга и провести проверку и контрольный прогон извещателя.

12. РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

12.1 Общие положения

12.1.1 Настоящий регламент технического обслуживания является основным документом, определяющим виды, содержание, периодичность и методику выполнения регламентных работ на извещатель.

12.1.2 Под техническим обслуживанием понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль за тех. состоянием и поддержание извещателя в исправном состоянии.

12.1.3 Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию в процессе эксплуатации является одним из важных условий поддержания извещателя в рабочем состоянии.

12.1.4 Техническое обслуживание извещателя предусматривает плановое выполнение комплекса профилактических работ в объеме следующих регламентов:

регламент № 1 – еженедельное техническое обслуживание;

регламент № 2 – ежемесячное техническое обслуживание;

регламент № 3 – полугодовое техническое обслуживание.

12.2. Перечень операций технического обслуживания

12.2.1 Регламент № 1:

внешний осмотр извещателя;

проверка работоспособности извещателя;

проверка чистоты дренажных отверстий блоков ПРМ, ПРД, в случае их загрязнения произвести очистку.

12.2.2 Регламент № 2:

внешний осмотр извещателя;

проверка смазки элементов крепления блоков извещателя;

проверка состояния проводов ЧЭ;

проверка элементов крепления и подключения ЧЭ;

проверка смазки элементов подключения ЧЭ;

проверка работоспособности извещателя;

проверка эксплуатационной документации.

12.2.3 Регламент № 3:

внешний осмотр извещателя;

проверка смазки элементов крепления блоков извещателя;
проверка состояния проводов ЧЭ и соединительных кабелей;
проверка элементов крепления и подключения ЧЭ;
проверка смазки элементов подключения ЧЭ;
проверка работоспособности извещателя;
проверка эксплуатационной документации.

12.3 Методика проведения операций технического обслуживания.

12.3.1 Внешний осмотр извещателя.

12.3.1.1 При внешнем осмотре проверить:
плотно ли закрыта крышка БПУ;
отсутствие нарушения окраски, следов коррозии;
отсутствие порывов и порезов на проводах ЧЭ и соединительных кабелях;
отсутствие провисов проводов ЧЭ более 50 мм;
отсутствие наледи на проводах ЧЭ;
надежность крепления блоков извещателя, проводов ЧЭ и заземления.

12.3.2 Проверка работоспособности извещателя.

12.3.2.1 Операторам расположиться в пределах прямой видимости, одному у БПУ, а другому у ЧЭ в исходном положении.

12.3.2.2 Оператору у ЧЭ осуществлять преодоления в различных точках рубежа охраны и возвращаться в исходное положение. Оператору у БПУ фиксировать выдачу сигнала тревоги. Преодоления производить через (2...3) м. В режиме тревоги на лицевой панели БПУ прерывисто светится соответствующий индикатор.

12.3.3 Проверка смазки элементов крепления блоков извещателя и проводов ЧЭ.

12.3.3.1 Проверить наличие смазки на винтах и гайках, при помощи которых крепятся блоки кронштейны и ЧЭ извещателя. При необходимости покрыть их смазкой.

12.3.4 Проверка крепления элементов ЧЭ.

12.3.4.1 Проверить крепление кронштейнов, при необходимости восстановить надежное крепление.

12.3.4.2 Проверить крепление проводов к диэлектрическим консолям и контактам ВП и НП, при необходимости закрепить их.

12.3.5 Проверка эксплуатационной документации.

12.3.5.1 Проверить наличие паспорта и руководства.

12.3.6 Проверка состояния проводов ЧЭ и соединительных кабелей.

12.3.6.1 Отключить источник питания.

12.3.6.2 Отсоединить от БПУ, БПРМ и БПРД все провода и кабели.

12.3.6.3 Промыть керосином и этиловым спиртом в соответствии с действующими нормами расхода.

12.3.6.4 Проверить с помощью мегомметра сопротивление между проводами и заземлителями. Значение сопротивления должно быть не менее 0,5 МОм.

12.3.6.5 Подключить все кабели и провода к БПУ согласно схеме и закрыть БПУ.

12.3.6.6 Подключить ВП, НП и провода заземления к БПРМ и БПРД согласно электрической схеме. Нанести смазку на винты и шайбы, при помощи которых крепятся провода. Закрыть колпачки и затянуть гайки-прижимы уплотнения ВП и НП.

12.4 Для проведения регламентных работ необходимы:

ампервольтметр Ц4313 или другой прибор с характеристиками не хуже указанного; мегомметр с напряжением до 500 В; отвертки; ключ 7811-0457 ГОСТ 2839-80; пассати-

жи; кусачки; лестница; молоток 500 г; шанцевый инструмент; ветошь; смазка (типа К-17, ЦИАТИМ-201; технический вазелин ГОСТ 15975-70); этиловый спирт ГОСТ 18300-87; керосин.

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

13.1 Хранение извещателя должно осуществляться в упаковке завода-изготовителя по условиям хранения 3 (не отапливаемое хранилище) ГОСТ 15150-69. «Машины, приборы и технические изделия. Исполнение для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды в отсутствии агрессивных испарений».

13.2 Транспортирование извещателя в заводской упаковке должно производиться самолетом в гермоотсеке, железнодорожным транспортом в крытых вагонах, контейнерах без ограничения расстояния, автомобильным транспортом по грунтовым дорогам со скоростью 40 км/ч на расстояние до 1000 км.

Примечание. При транспортировании железнодорожным транспортом вид отправки должен быть малотоннажным.

14. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ


Проявления неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
1. На панели БПУ не включаются индикаторы	а) Отсутствует напряжение питания б) неправильно подключены кабели	а) УстраниТЬ неисправность кабелей б) проверить правильность подключения
2. Непрерывно выдается сигнал ТРЕВОГА, на панели БПУ светится индикатор	а) обрыв верхнего или нижнего провода или "закоротка" этих проводов б) общая длина ЧЭ превышает указанную в п. 3.2. в) длина ЧЭ менее указанной в п. 3.2	а) восстановить целостность проводов ЧЭ б), в) привести длину ЧЭ в соответствие с указаниями п. 3.2
3. Частые ложные срабатывания	а) повышенная помеховая обстановка в связи с нарушением требований разделов 4 и 10 б) завышена чувствительность извещателя.	а) выполнить указания разделов 4 и 10 б) переобучить извещатель в соответствии с п.п. 11.4, 11.5
4. Извещатель не всегда формирует сигнал ТРЕВОГА при пересечении рубежа	а) не выполнены указания при установке ЧЭ и формированию ЗО п. п. 4.2...4.8 б) занижена чувствительность извещателя.	а) согласовать размеры и форму ЗО в соответствии с указаниями п.п. 4.2...4.8 и 6.2 б) обучить извещатель в соответствии с п.п. 11.3, 11.4

**Более подробную информацию
можно получить на сайте www.TSO-perimetr.ru
в разделах КАТАЛОГ и ПРАКТИКУМ**

ГРУППА КОМПАНИЙ
ОМЕГА-МИКРОДИЗАЙН


НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

**Электронная
аппаратура**

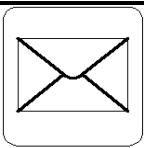

440600, Россия, г. Пенза,
ул. Гладкова, 12

(841-2) – 54-12-68

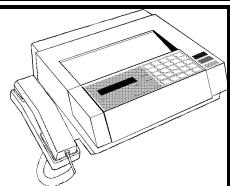

E-mail: info@TSO-perimetr.ru
http://: www.TSO-perimetr.ru
ICQ: 541202 Skype: TSO-perimetr